

MODELL FIXPOINT



Montage

Modell 50

Montage räcken

Modell FixPoint – Punkt beslag med glas

Generella tips vid montage av räcken.

Hantera alltid allt mtrl med försiktighet under hela processen. Tänk igenom alla steg innan för att förhindra felmontage. Alla mm mått på CAD, produkter mm är teoretiska och det finns viss tolerans vilket gör att mått kan behöva justeras lite vid montaget.

Hantera alltid glas med största försiktighet, använd alltid tråklossar under vid nedställning på mark. Lägg aldrig glas ner i hög eller på mark. Vid lyft, montage, rörelser med glas kommunicera alltid med varandra för att undvika att glaskanter stöts sönder.

Alla glas måste vara torra och rena vid montage

Kontakta oss gärna vid frågor om montering. Under respektive modell på räcken på inoxa.se finns också Info om Infästning, montage mm.

I våra beskrivningar förekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder dikt an, kloss an (t.ex. vägg). Alla mått anges i millimeter, mm

Läs igenom hela beskrivningen innan start!

Det är 10mm mellanrum mellan varje glas.

1. Montering sker i följande ordning: Alla beslag och sist alla glas.

2. CAD 3D bild visar YTTERMÅTT regel.

Den streckade linjen på Installation visar vart glaset hamnar efter montage, den hela linjen visar yttermått bjälklag. Installation visar centrumlinje glas som är genererad efter orderns yttermått regel/bjälklag.

3. Beslagen levereras för montage i trä alt betong som angetts vid ordertillfället. Mät ut alla placeringar för beslagen efter glasskisserna, använd laser eller murarsnöre. Kontrollera alla mått flera gånger innan borrhning för beslagen. Korrigera måtten om små justeringar behövs.

4. Montera glas efter glas med början från en sida. Hantera glasen med små rörelser vid montaget för att undvika glaskross, skydda kanter vid montage.

Om det är en insex på framsidan av beslaget använd nyckel manuellt och inte maskin.

Vissa beslag har ingen skruv framsida utan ett litet hål på sidan av locket, använd t.ex. en mindre insexnyckel för att dra åt locket. Ett tips är att gunga lite på glasen så nyper det bättre.

5. Det går att justera FixPointen in och ut om det behövs om glasen lutar. Skruva ut t.ex. nedre beslaget lite, då flyttar sig glaset inåt och vice versa.


6. Rostfri handledare levereras med kapmån för kapning på plats, rak skarv om måtten överstiger 3000mm. Rostfri 42,4mm monteras med plast distanser på glas. Rostfria 25mm limmas direkt på glaset med Silicon. Platt U-list levereras i 2000mm, och kapas på plats med bågfil. Den limmas på glasen med dubbelhäftande tejp som sitter i listen.

Lägg på handledare och Silicona ut och insida mot glaset.

7. Trähandledare levereras i kaplängder. Vid långa längder, skruva ihop och lägg upp och markera för kapning. Hörn och vinklar giras och skruvas ihop. Använd även trälim. Ledstången limmas med t.ex. transparent Silicon på glaset, inget gummi medföljer. Montera ev. rostfri ändknopp på handledaren innan montage.

8. Alla glas måste vara torra och rena vid montage.

Mått infästning insida 90 grad hörn

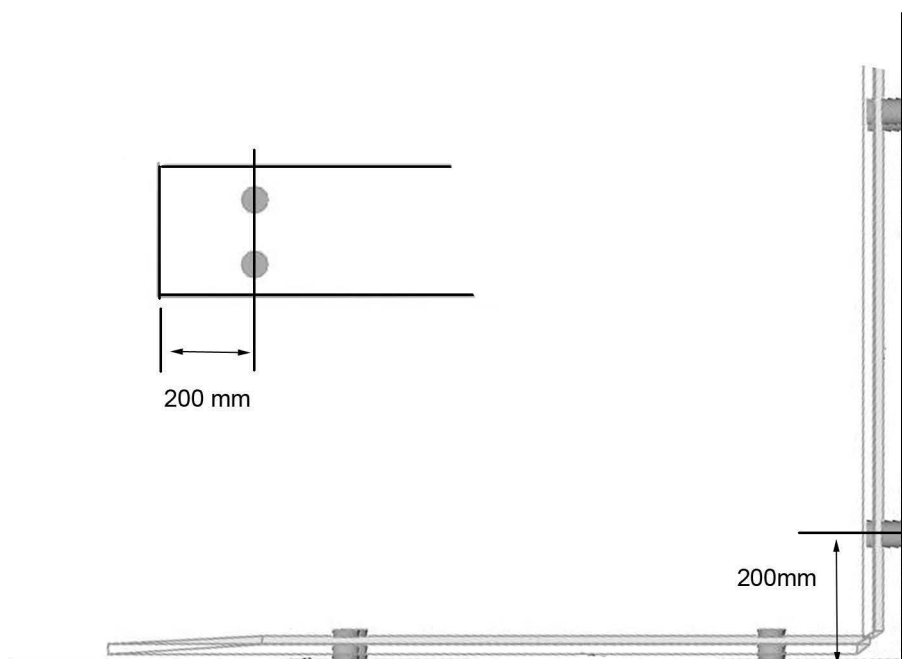

Börja med att mäta ut första fixpointen från ett hörn.
CC FixPoint in från bjälklagskantens hörn är 200mm

Mät sedan in övriga Fixpoints.


Glöm inte att ta med 10mm mellanrum mellan glas vid uppmätningen av placering på FixPoints.

Tänk på att du skall ha 10mm mellanrum mellan glas.

Detta är teoretiska mått och vid montage är det svårt att det blir exakt 10mm på alla mellanrum vid montering.

Dubbelkolla alltid alla mått fram och tillbaka och korrigera anings vid behov innan borrar och montering av FixPoints.

Mått infästning utsida 90 grad hörn

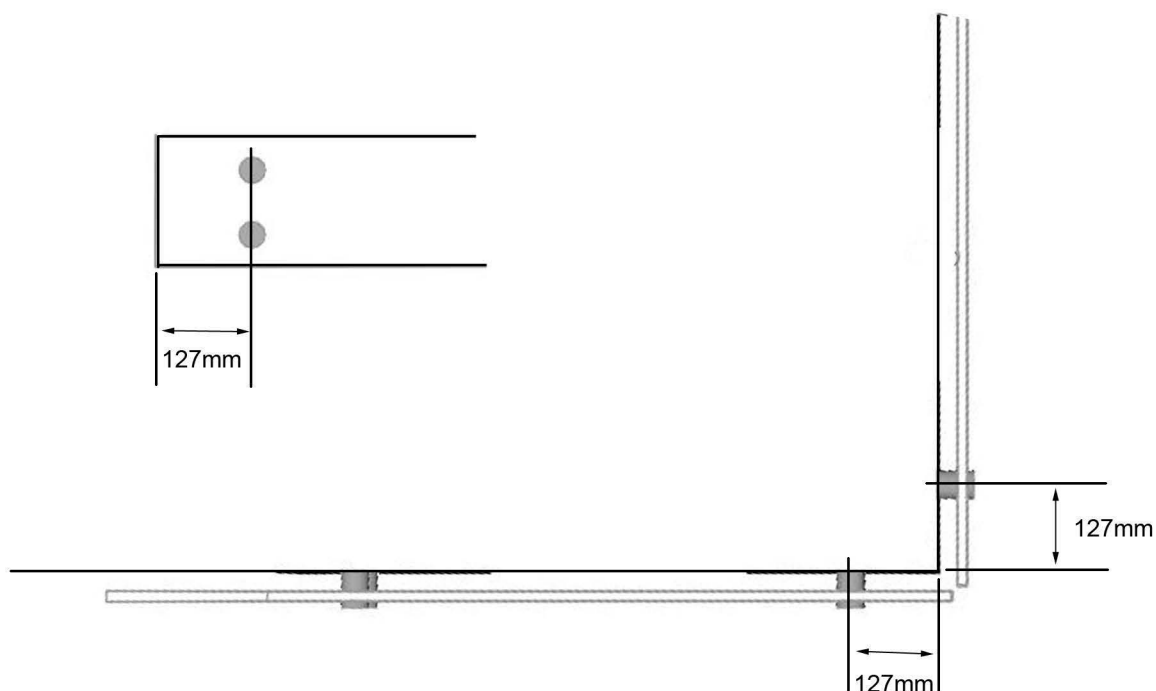

Börja med att mäta ut första fixpointen från ett hörn.
CC FixPoint in från bjälklagskantens hörn är 127mm

Mät sedan in övriga Fixpoints.

Glöm inte att ta med 10mm mellanrum mellan glas vid uppmätningen av placering på FixPoints.

Tänk på att du skall ha 10mm mellanrum mellan glas.

Detta är teoretiska mått och vid montage är det svårt att det blir exakt 10mm på alla mellanrum vid montering.

Dubbelkolla alltid alla mått fram och tillbaka och korrigera anings vid behov innan borrar och montering av FixPoints.

Uppmätning av placering FixPoints

Uppmätning och placering av övriga FixPoint sker på följande sätt.

När du mätt in första placeringen från hörn mäter du in enligt skissen nedan.

När du mätt upp alla FixPoint dubbelkolla hela sträckans mått.



$$310\text{mm} = 150\text{mm} + 10\text{mm mellanrum} + 150\text{mm}$$

! Notera att detta är standard placering av hål 150mm in på glas. Vid specialbeställningar och flyttade hål använd samma princip men med andra mått.

Dubbelkolla alltid alla mått fram och tillbaka och korrigerar anings vid behov innan borrar och montering av FixPoints.



Montering av svart platt U-list

Vi rekommenderar att dra bort 3M tejpen i listen vid montering utomhus.

Dra bort 3M tejpen och montera listen på glaset med transparent Silicon för att det skall hålla bättre med tiden.